

Technical Service Pointer

For Immediate Attention of Your Service Department

*Technical Service Pointer #: W11560805 Rev. C
Action Required: Mandatory
Release Date: October, 2021*

*Refrigeration
Products*

Brands Affected



Frozen Fill Tube & Fill Cup Quad door refrigerator

Models:

WRQA59CNKZ

Serial Numbers:

All

Possible Concern:

It is possible that consumers may experience a build up of frozen water outside of the ice maker, fill tube, fill cup, and in the ice bin that may reduce ice production

Potential Causes:

- Low consumer water pressure causing slow dripping into the ice maker. Freezing over time.
- High consumer water pressure causing the valve to slowly allow water to drip through the ice maker fill tube and freeze.
- Debris in the water valve causing poor water control, not allowing solenoid to seat properly when closing, allowing slow drips through the ice maker fill tube and freezing.

Correction:

1. Document with pictures of any water freezing in the ice maker fill tube or the fill cup before unthawing, and attach to the ticket in Servicebench.
2. Document the consumer water pressure at the inlet valve.
3. Unthaw the ice maker fill tube and fill cup.
4. Press the test button located on the bottom of the ice maker motor.
 - a. If the IM thermistor is reading -20°C (-4°F) the ice maker will not cycle.
 - b. Leave the freezer door open for a few minutes to allow the IM to warm up.

This notification is a Service Notice only. This is not a Recall.

ALL POINTERS ONLINE:
<https://www.servicematters.com/>

To receive pointers by email, or to edit or delete a current email address, go to
<https://www.servicebench.com/>

Technical Service Pointer

For Immediate Attention of Your Service Department

Technical Service Pointer #: W11560805 Rev. C
Action Required: Mandatory
Release Date: October, 2021

*Refrigeration
Products*

5. Replace the ice maker (W11397137), fill tube (W11395429), and water valve (W11455388) and return to Whirlpool Plainfield for analysis, per the Whirlpool Parts Policy
6. Verify that the refrigerator is level. If it is not level then level the refrigerator.

[Whirlpool Parts Policy](#) - - Section - VII B-D.

a. Attention: Daniel R Dutkosky



Bulletin technique

Pour communication immédiate avec le Service technique

Bulletin technique n° : W11560805 Rev. C
Mesure corrective : obligatoire
Date de publication : Octobre 2021

Réfrigération
Produits

Marques
concernées

Whirlpool®

Tube et cuvette de remplissage gelés Réfrigérateur à quatre portes

Modèles :

WRQA59CNKZ

Numéros de série :

Tous

Problème possible :

Il est possible que le client constate l'accumulation d'eau gelée à l'extérieur de la machine à glaçons, du tube de remplissage, de la cuve de remplissage et dans le bac à glaçons, laquelle peut réduire la production de glaçons.

Causes possibles :

- Pression de l'alimentation en eau basse causant un écoulement lent d'eau dans la machine à glaçons. Cette eau gèle avec le temps.
- Pression de l'alimentation en eau élevée causant la vanne à permettre à l'eau de s'écouler lentement par le tube de remplissage de la machine à glaçons et à geler.
- Débris dans la vanne d'eau qui causent une mauvaise gestion de l'eau et qui empêchent le solénoïde d'être bien positionné lorsqu'il est fermé, ce qui permet à l'eau de s'écouler lentement par le tube de remplissage de la machine à glaçons et de geler.

Mesure corrective :

1. Documenter la situation à l'aide de photos de l'eau gelée dans le tube de remplissage de la machine à glaçon ou la cuvette de remplissage avant de dégeler. Ajouter les photos au ticket dans Servicebench.
2. Documenter la pression de l'alimentation en eau à la vanne d'admission.
3. Dégeler le tube et la cuvette de remplissage de la machine à glaçons.
4. Appuyer sur le bouton de test situé au bas du moteur de la machine à glaçons.

Cette notification est un avis d'entretien seulement. Ce n'est pas un rappel.

TOUS LES BULLETINS EN
LIGNE :
<https://www.servicematters.com/>

Pour recevoir les bulletins par
courriel, ou pour modifier ou
supprimer une adresse de courriel,
consulter
<https://www.servicebench.com/>

Bulletin technique

Pour communication immédiate avec le Service technique

Bulletin technique n° : W11560805 Rev. C
Mesure corrective : obligatoire
Date de publication : Octobre 2021

Réfrigération
Produits

- a. Si la thermistance de la machine à glaçons donne une lecture de -20 °C (-4 °F), la machine à glaçons ne s'activera pas.
- b. Laisser la porte du congélateur ouverte pendant quelques minutes pour permettre à la machine à glaçons de se réchauffer.
5. Remplacer la machine à glaçons (W11397137), le tube de remplissage (W11395429) et la vanne d'eau (W11455388) et la retourner à Whirlpool Plainfield pour qu'elle soit analysée selon la politique des pièces de Whirlpool.
6. Vérifier l'aplomb du réfrigérateur. Le mettre de niveau si ce n'est pas déjà le cas.

[Politique des pièces de Whirlpool](#) - Section - VII B-D.

- a. Attention: Daniel R Dutkosky



Boletín de servicio técnico

Para la atención inmediata de su departamento de servicio

Boletín de servicio técnico N.º: W11560805 Rev. C
Acción requerida: Obligatoria
Fecha de publicación: Octubre de 2021

Productos de refrigeración

Marcas afectadas



Tubo y copa de llenado congelados Refrigerador de cuatro puertas

Modelos:

WRQA59CNKZ

Números de serie:

Todos

Problema posible:

Es posible que los consumidores experimenten una acumulación de agua congelada fuera de la fábrica de hielo, el tubo de llenado, la copa de llenado y en el depósito de hielo, lo que puede reducir la producción de hielo.

Causas potenciales:

- Baja presión de agua del consumidor, lo que ocasiona un goteo lento hacia la fábrica de hielo. Congelamiento con el tiempo.
- Alta presión de agua del consumidor que hace que la válvula permita que el agua gotee lentamente a través del tubo de llenado de la máquina de hielo y se congele.
- Basura en la válvula de agua que causan un control deficiente del agua, no permite que el solenoide se asiente correctamente al cerrar, lo que permite que gotee lentamente a través del tubo de llenado de la fábrica de hielo y se congele.

Corrección:

1. Documente con fotografías de cualquier agua que se haya congelado en el tubo de llenado de la máquina de hielo o en la copa de llenado antes de descongelar, y adjúntelo al boleto en Servicebench.
2. Documente la presión del agua del consumidor en la válvula de entrada.
3. Destrabe el tubo de llenado de la máquina de hielo y llene la copa.
4. Oprima el botón de prueba que se encuentra en la parte de abajo del

Esta notificación es solamente un Aviso de servicio. No es un retiro del mercado.

TODOS LOS BOLETINES EN LÍNEA:
<https://www.servicematters.com/>

Para recibir boletines por correo electrónico o para corregir o eliminar una dirección de correo electrónico actual, visite
<https://www.servicebench.com/>

Boletín de servicio técnico

Para la atención inmediata de su departamento de servicio

Boletín de servicio técnico N.º: W11560805 Rev. C
Acción requerida: Obligatoria
Fecha de publicación: Octubre de 2021

Productos de refrigeración

motor de la fábrica de hielo.

- a. Si el termistor de la fábrica de hielo está leyendo -20°C (-4°F), la fábrica de hielo no funcionará.
 - b. Deje la puerta del congelador abierta por unos minutos para permitir que la fábrica de hielo se caliente.
5. Reemplace la fábrica de hielo (W11397137), el tubo de llenado (W11395429) y la válvula de agua (W11455388) y devuélvala a Whirlpool Plainfield para su análisis, según la Política de piezas de Whirlpool.
 6. Verifique que el refrigerador esté nivelado. Si no lo está, nivélelo.

[Whirlpool Parts Policy](#) - Sección - VII B-D.

- a. Atención: Daniel R Dutkosky

